

## МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ МАСТЕРОВ

### AKIRA

*Модель CTV-21MS (он же – Akai CT-2107D).* Неисправность: тусклый экран с измененными цветами. Дефект проявился после ремонта, связанного с заменой высохшего конденсатора 47 мкФ, 50 В в блоке питания. Заменен был также и стабилитрон ZD402 (12 В, 1 Вт). После ремонта на этом стабилитроне наблюдалось несколько заниженное напряжение – около 10,5 В. Причиной дефекта оказался разрывной резистор, через который подается напряжение с выхода 3 ТДКС на выпрямитель питания стабилитрона. Резистор самопроизвольно повысил свое сопротивление до 5 Ом при номинальном сопротивлении 1 Ом. Вследствие этого вместо положенных 14...16 В выпрямленное напряжение упало ниже 12 В. Неисправность встречалась несколько раз.

### AMKOL

*Модель C2102.* «Уходит» частота настройки ПЧ-тракта на микросхеме TDA2549. Причина: неисправный конденсатор контура L107. Конденсатор имеет емкость 68 пФ и устанавливается со стороны монтажа.

### БЕКО

*Модель TV 84J.* Аппарат поступил в ремонт с неисправным блоком питания – сгорел предохранитель после диодного моста и резистора R117 (4,7 Ом) в цепи подпитки микросхемы TDA4605-2 с ТПИ. Причина: обрыв обмотки ТПИ. Вместо ТПИ 0022201 13 termal в процессе ремонта был установлен ТПИ 656-5 от телевизора Horizont. Все отлично заработало.

### FUNAI

*Модель МК8.* Неисправность проявлялась как самопроизвольный переход телевизора в дежурный режим, при этом обратно в рабочий режим он не переключался. Напряжения блока питания сильно занижены. Вместо 5 В на контроллере присутствовало 2...3 В. Дефектным оказались диоды блока питания D616, D615.

При работе телевизора напряжение питания строчной развертки резко увеличивалось до 180 В и выше, что приводило к выходу из строя строчного транзистора и высоковольтных конденсаторов. После ремонта неисправность повторялась. При этом, перед очередным выгоранием строчной развертки телевизор мог самопроизвольно переходить из дежурного режима в рабочий. После четырех ремонтов блока питания и строчной развертки выяснилось, что дефектным был резистор R616 (2,2 МОм).

### HORIZONT

*Модель 670.* Не производится настройка на программы, хотя по характеру шумов на экране похоже, что тюнер что-то ищет. Причина неисправности: пробитый стабилизатор напряжения настройки. Стабилизатор находится рядом с тюнером.

*Модель 659.* Через некоторое время после включения аппарата изображение пропадает и на экране

появляется надпись: «НЕТ СИГНАЛА». Проверка АЧХ-метром прохождения сигнала с антенного входа показала его нормальные параметры на входе видеопроцессора. Напряжение питания видеопроцессора занижено. Неисправен управляемый стабилизатор на 12 В в микросхеме TDA8138A. При отсутствии новой микросхемы вышедшую из строя часть можно заменить схемой на дискретных элементах.

*Модель 655.* После нескольких минут работы телевизора пропадает развертка. Напряжение питания микросхемы TDA8138A ниже нормы. На этот раз виноват не стабилизатор, как в предыдущем случае, а конденсатор C828 (470 мкФ, 25 В).

### JVC

*Модель A14T3.* На втором или третьем году работы горит строчный транзисторный ключ BU808DFI. Менять транзистор нужно только на транзистор того же типа. При ремонте транзистор необходимо установить на радиатор, иначе неисправность будет повторяться.

*Модель C14W (Daewoo DMQ2027 и практически все телевизоры, использующие в цепи синхронизации опорный кварц).* Аппарат может некоторое время работать, затем в районе ТДКС раздаются громкие щелчки. Возникает подозрение, что пробивается ТДКС. Но на самом деле в большинстве случаев виноват опорный кварц (обычно на 503 кГц), подключенный к видеопроцессору.

### SAMSUNG

*Модель 3385.* При включении питания непрерывно моргает красный светодиод – индикация неисправности. Анализ сигналов показал наличие импульсов запуска строчной развертки и неработающий выходной каскад. Причина: обрыв первичной обмотки межкаскадного строчного трансформатора. Трансформатор содержит обмотки  $W_1 = 400$  витков,  $W_2 = 45$  витков. Обмотки необходимо мотать в одну сторону проводом диаметром 0,15 мм и 0,6 мм соответственно.

*Модель СК-5385ZR.* Блок питания не запускается, индикатор загорается желтым цветом и сразу же красным, а потом начинает мигать красным с периодом в полсекунды. Видимо, когда-то через заднюю крышку попало немного воды, из-за чего отгнили провода первичной обмотки ТМС (Т401). На плате под СКВ скопилось много налета, поэтому телевизор при настройке не всегда захватывал программы. Налет под СКВ необходимо удалить.

*Модель PC04A.* Телевизор периодически выключался, при этом напряжения блока питания «плавали». Дефектным оказался конденсатор емкостью 15 пФ, включенный между вторым и третьим выводом микросхемы TDA4601. При утечке этого конденсатора срабатывала защита по перегрузке в ШИМ-контроллере. Дефект может повториться в любом блоке питания, собранном на TDA4601.

Печатается с разрешения **Михаила Рязанова**  
<http://www.telemaster.ru/>